

AJUSTE A LA CARTOGRAFIA

ASPECTOS GENERALES

Num. ficha Seleccione tipo ajuste

Tipo de ajuste

LOCALIZACIÓN

Comuna/Corregimiento Barrio/Vereda

Dirección Matrícula inmobiliaria

CBML Area de Intervencion Polígono Tratamiento

REGLAMENTACIÓN

Acto Administrativo Objeto de revision N° de artículo

Estructura del DTS

Temática (Componente del POT)

Cuadro_c	NOMBRE DEL MAPA
2	2. Clasificación del suelo
3	3. Categorías del suelo de protección, producción y suburbano
4	4. Estructura ecológica principal
6	6. Amenazas por inundaciones

SITUACION Y PROPUESTA

Situación


Descripción de la situación

A partir de la consulta realizada con radicado N.201710233410, se realiza el análisis de un tramo de la Quebrada la Presidenta , en el barrio Las Lomas No.2 y cerca de la calle 10 con carrera 30, donde se solicita analizar este trayecto de la quebrada según se ilustra en el mapa 4- Estructura Ecológica Principal, protocolizado en el Acuerdo 48 de 2014 Plan de Ordenamiento Territorial, se argumenta que lo dibujado no corresponde a la realidad del territorio, ya que dicha quebrada atraviesa el lote objeto de consulta por el usuario y en visita se puede apreciar que realmente pasa por el costado sur del predio en mención.

Se procedió a consultar la actualización de la red hídrica elaborada por la Secretaria del Medio Ambiente, en la cual se observa que el alineamiento es similar al que se encuentra en el territorio, además, se consulta el estudio de Evaluación de Puntos Críticos y Retíos a Quebradas elaborado por el Departamento Administrativo de Planeación entre los años 1993 y 1997 donde se observa que el alineamiento corresponde igualmente a lo observado en la visita al predio; lo que da cuenta que la inconsistencia cartográfica descrita, parte de la fuente base para la elaboración de la cartografía oficial del Acuerdo 48 de 2014 de la red hídrica (cartografía red hídrica acuerdo 46 de 2006).

La Secretaria de Medio Ambiente, realiza visita al sitio y emite concepto mediante radicado 201730314847, donde ratifica el concepto emitido por el Departamento Administrativo de Planeación mediante radicado 201730251051.

Imágen de la situación actual

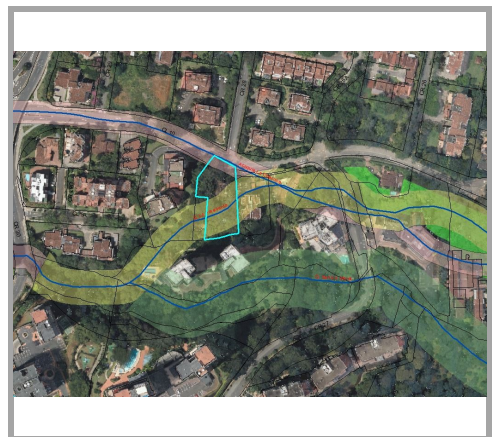

Solución a la situación encontrada

De acuerdo a las conclusiones del informe técnico emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, y al concepto emitido por el Departamento Administrativo de Planeación, se propone ajustar el alineamiento de la Quebrada la Presidenta en el tramo que se ilustra en el gráfico propuesto (aproximadamente entre calle 10 con carrera 30 del barrio Las Lomas No. 2) consecuente con ello ajustar los siguientes mapas protocolizados en el Acuerdo 48 de 2014.

- 2_ Clasificación del suelo.
- 3_ Categorías Suelo Protección Producción y Suburbano.
- 4_ Estructura Ecológica Principal y
- 6_ Amenaza por inundaciones

GRAFICO PROPUESTO



Descripción de los documentos adjuntos

1. Solicitud usuario radicado N.201710233410
2. Respuesta Departamento Administrativo de Planeación, Radicado N.201730251051
3. Respuesta Secretaría de Medio Ambiente, Radicado N.201730314847
4. Documento ajuste cartografico sobre mapa 6_ Amenaza por inundación.

Cargar documentos adjuntos



ACTO ADMINISTRATIVO

Acto Administrativo

Nº acto
administrativo
generado

Fecha gaceta

Nº gaceta

Archivar en expediente
municipal

☐

SOLICITANTE

Solicitud

Solicitantes

Id SOLICITA	NOMBRE	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	FECHA	IDI
65	JOSE FERNANDO ANGEL	Carrera 42B Nº 23A Sur – 6		3333993		

Funcionario

NICOLAS GUERRA RODAS

TECNICO ADMINISTRATIVO

Fecha

19/09/2017

Observaciones adicionales

Ficha Ajustada metodológicamente por Lida López Montoya - Contratista Profesional Universitario - 19-12-2018

